



Koblenz®

**MANUAL
DE
SERVICIO**

**LAVA ALFOMBRAS, PISOS Y
TAPICERIA
CC-1210**




SERVICIO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje	Frecuencia	Amperaje
120 v CA	60Hz	10 A

Diagrama eléctrico:



No	No Parte	Descripción	Cantidad
6	09-1650-11-9	BLANCO NEUTRO	1
7	09-1650-12-7	AZUL	1
8	09-1650-14-3	BLANCO NEUTRO	1
33	28-1946-00-4	ENS. TIERRA	2
34	28-1947-00-2	AZUL ENS. C/TERMINAL	1
35	28-1948-00-0	BLANCO ENS. C/TERMINAL	2
44	28-1945-02-2	NEGRO ENS. CORTO	1
45	28-1945-03-0	NARANJA ENS. CORTO	1
46	28-1945-01-4	AZUL ENS. CORTO	1
47	28-1945-00-6	BLANCO ENS. CORTO	1

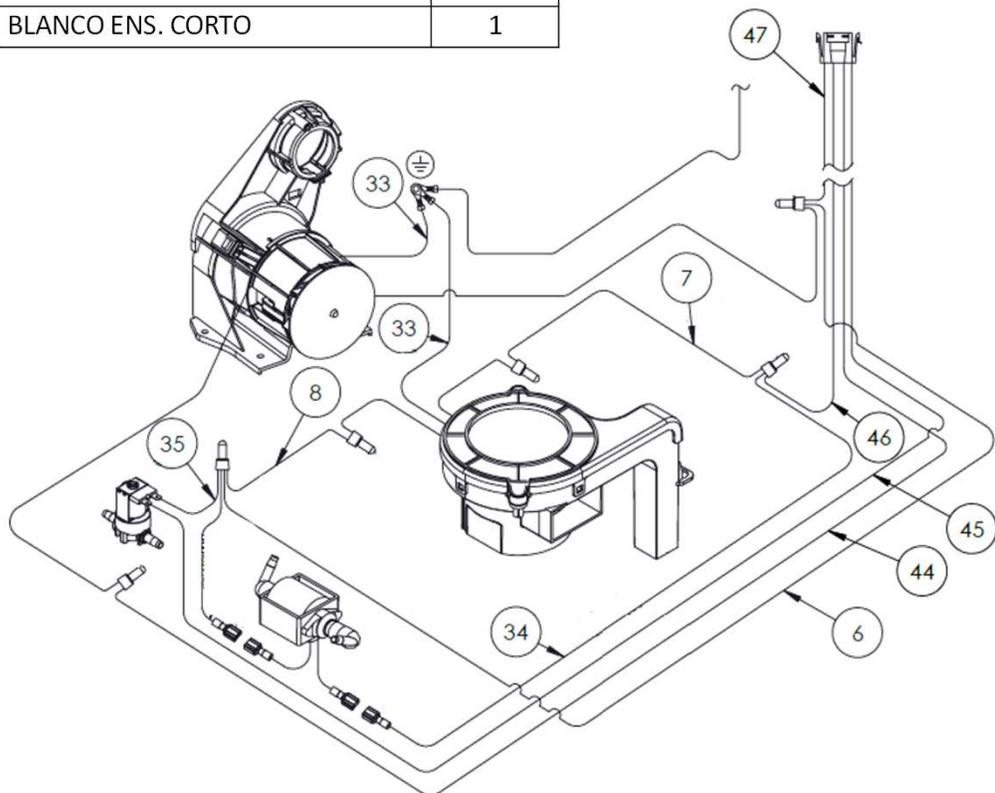

Limpeza de la boquilla


Si la suciedad o residuos se quedan dentro de la boquilla, estos se pueden retirar limpiando la boquilla. Apague y desenchufe la máquina del toma corriente.

Retire el tanque de recuperación y el tanque de solución

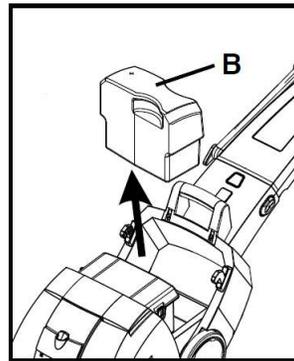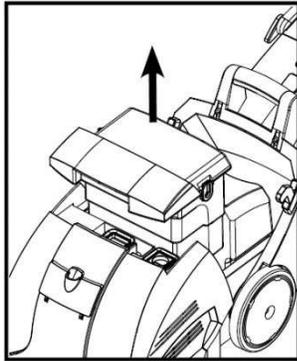


Con la manija en posición vertical, incline la lava alfombras hacia atrás de modo que la manija se apoye en el piso.

Saque los tornillos (C) como se muestra en la figura

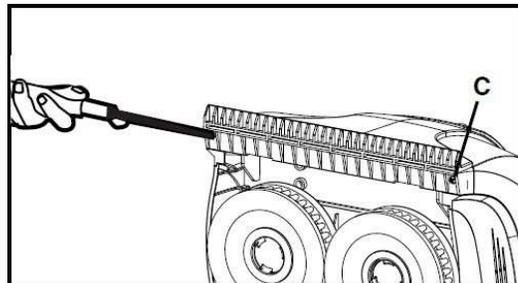

Jale la pestaña (A) del borde posterior de la boquilla y tire hacia adelante para quitar y limpiar la boquilla. Para volver a colocar la boquilla, alinee las pestañas (B) en la boquilla con los orificios (C) sobre la máquina. Coloque nuevamente los tornillos.

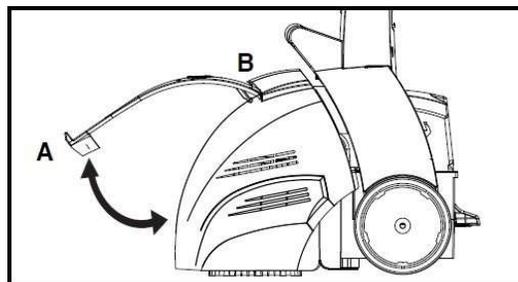

Vuelva a poner el tanque de recuperación y el tanque de solución en su lugar.


La boquilla debe estar en la posición adecuada con el fin de que el agua sucia se vaya de manera adecuada hacia el tanque de recuperación.

FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La máquina no enciende.	No está bien conectada al toma corriente	Conecte bien al toma corriente
	No hay corriente eléctrica	Revise el fusible o interruptor
	Fusible fundido	Reemplace fusible
Baja succión	Tanque de recuperación lleno	Retire y vacíe el tanque de agua sucia
	Accesorio tapicero bloqueado	Retire el accesorio y remueva lo que está bloqueándolo
	Tapa del tanque de recuperación no está colocada correctamente	Asegúrese de que la tapa este bien colocada
	La tapa del tanque de recuperación esta atorada	Limpie la tapa y verifique que se mueve libremente
	El filtro está saturado	Retire la suciedad y residuos del filtro
No sale solución	El tanque de solución no está bien puesto	Asegúrese de que el tanque esté bien cerrado en la posición correcta
	El tanque de solución está vacío	Llene el tanque
	Botón de solución no acciona	Oprima el botón de solución
Boquilla de succión de la máquina y el accesorio tapicero dejan de aplicar líquido mientras se está usando la máquina	El tanque de solución está vacío	Apague la máquina y llene el tanque
La boquilla de succión de la máquina y del accesorio tapicero no aplican líquido, aun cuando ya ha sido llenado el tanque de solución	Aire atrapado en la manguera y la bomba	Encienda la máquina. Si el accesorio tapicero no arroja líquido, purgue la bomba bajando la manguera a ras de piso y apriete el gatillo del accesorio tapicero
La boquilla de succión de la máquina y del accesorio tapicero no aplican líquido, aun cuando ya se purgo la bomba	Bomba defectuosa	Debe ser revisada por taller de servicio

EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES


Vista Inferior y Lateral

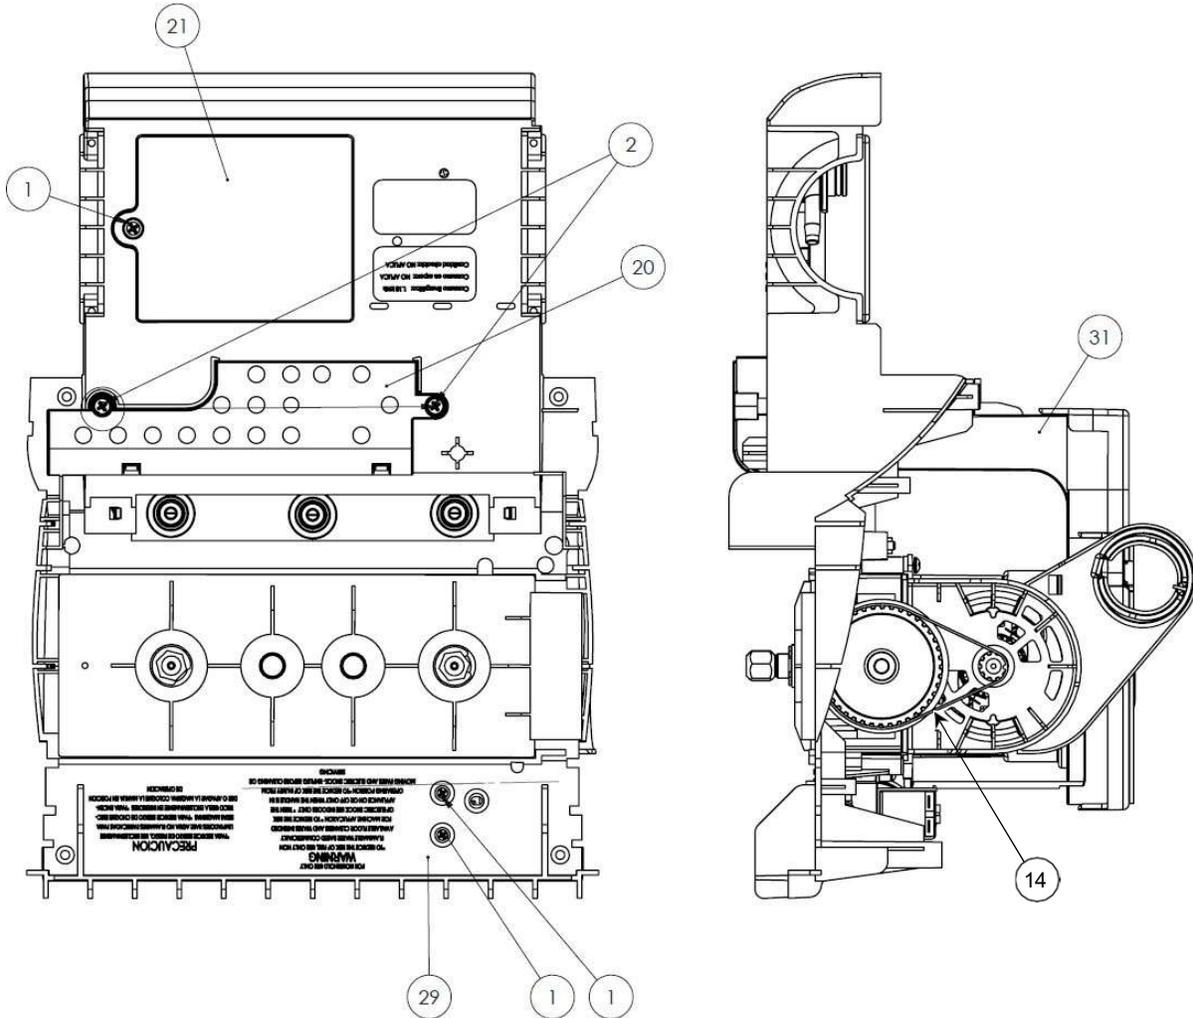

No	No Parte	Descripción	Cantidad
1	01-0107-00-1	PIJA 6-20 X 1/2"	3
2	01-2026-01-9	PIJA P/PLASTICO 4.6 X 12MM PHIL 1	11
14	12-1079-8	BANDA DENTADA 110 XL	1
20	13-3985-00-2	TAPA BLAFLE	1
21	13-4004-00-1	TAPA PARA CAJA ELECTRÓNICA	1
29	13-4160-00-1	CHASIS EXTRACTOR KOBLENZ	1
31	13-4166-00-8	VOLUTA EXTRACTOR KOBLENZ	1


EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES

Vista Superior y Sección A-A

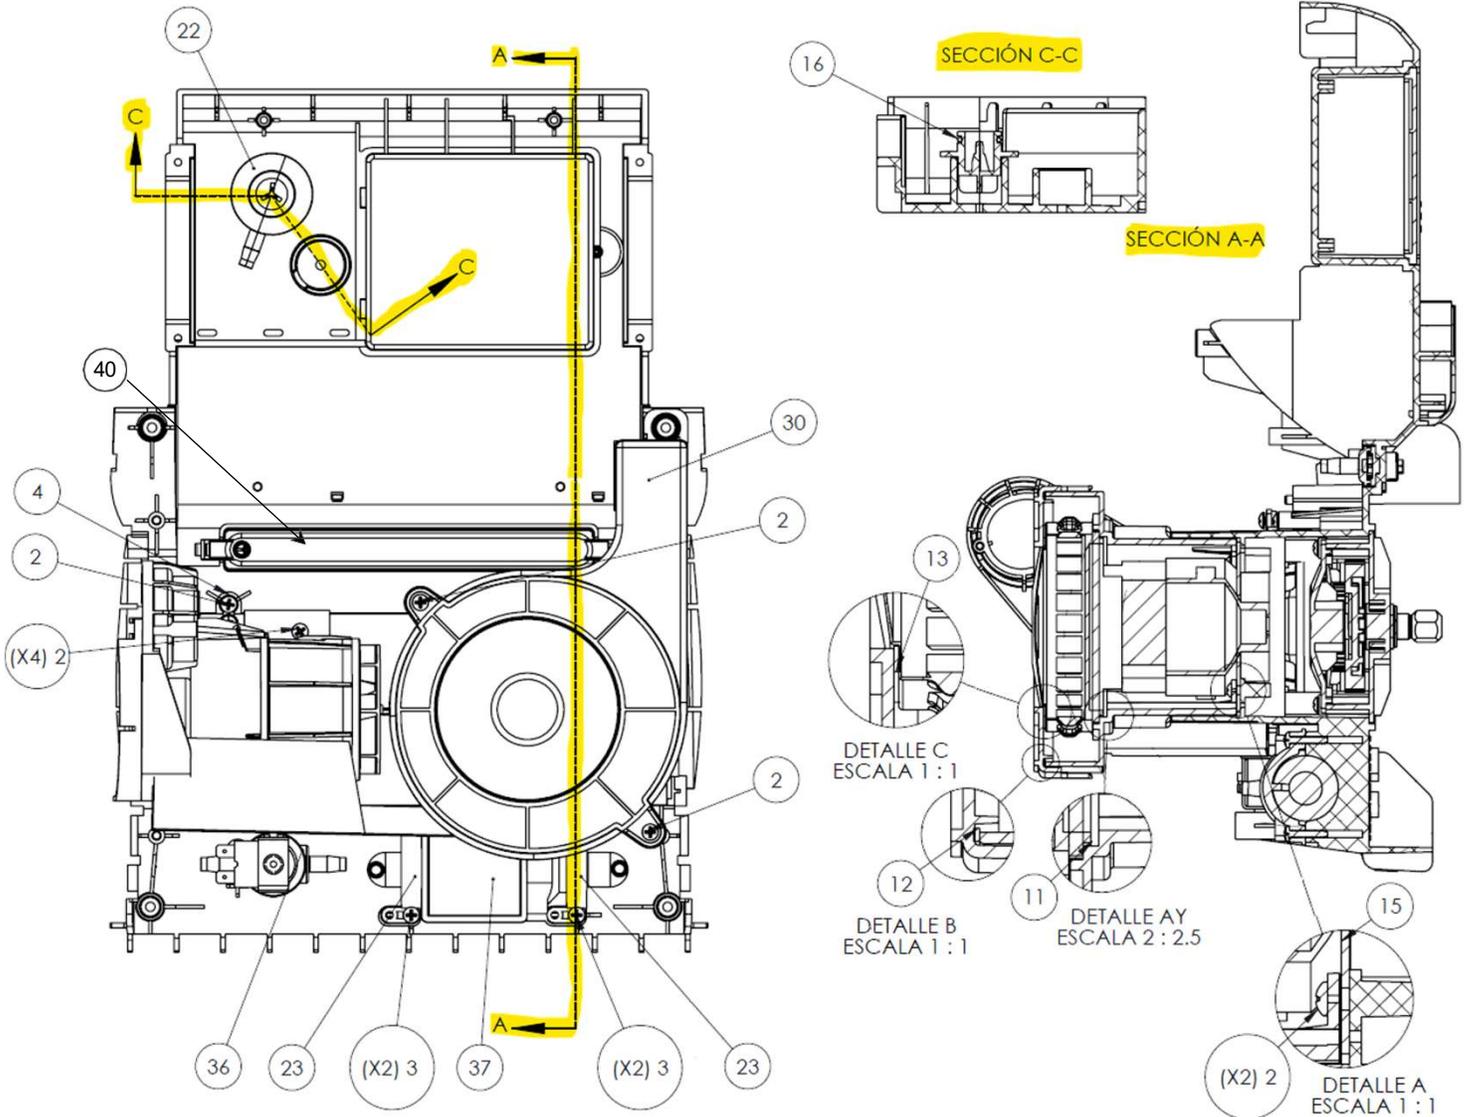


No	No Parte	Descripción	Cantidad
2	01-2026-01-9	PIJA P/PLASTICO 4.6 X 12MM PHIL 1	11
4	04-0270-1	ROLDANA ESTRELLA	1
11	12-0495-03-1	SELLO BOQUILLA EXTRACTOR 0.	0.5
12	12-0671-3	SELLO P/MOTOR TANQUE	1
13	12-0819-02-4	SELLO MOTOR	1
15	12-1185-00-3	BAFLE PARA MOTOR DE 6GAL.	1
16	12-1195-00-2	ORING PARA SOPORTE TANQUE 2-116	1
23	13-4057-00-9	ABRAZADERA PARA BOMBA	2
36	45-0744-8	VALVULA SELENOIDE	1
37	45-0921-00-2	BOMBA PARA EXTRACTOR 120 VOLTS	1
40	46-3873-00-0	ENSAMBLE CUERPO DE INYECTORES	1

EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES

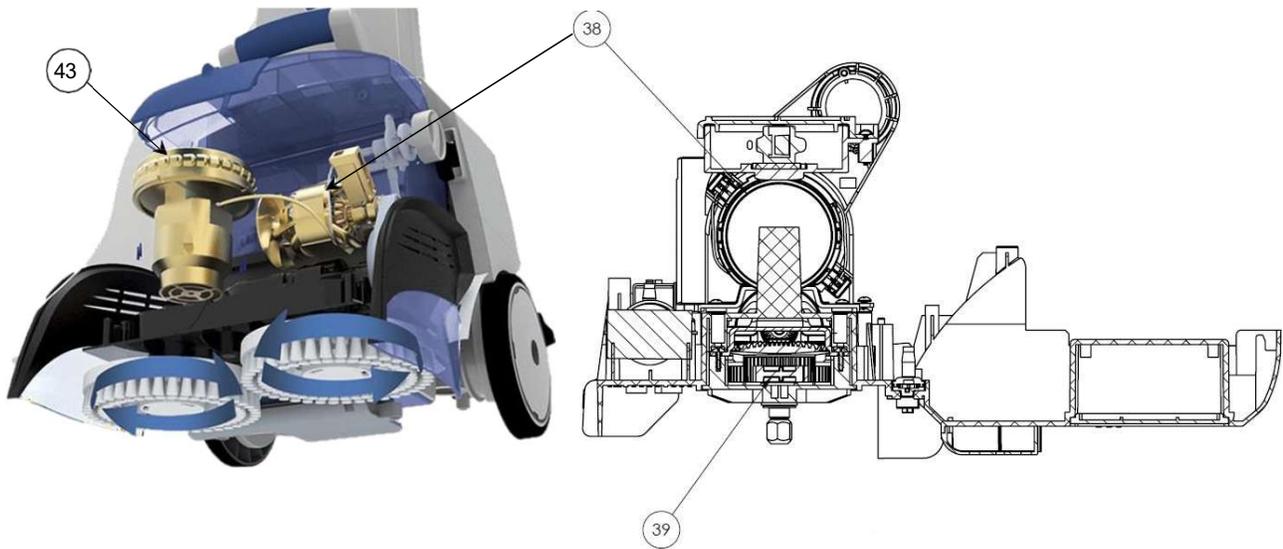

No	No Parte	Descripción	Cantidad
38	46-3471-3	ENSAMBLE MOTOR CEPILLOS	1
39	46-3496-0	ENS. CAJA DE ENGRANES	1
43	44-0365-00-5	MOTOR 6 GAL	1

Isométrico e imagen de conexión de mangueras:

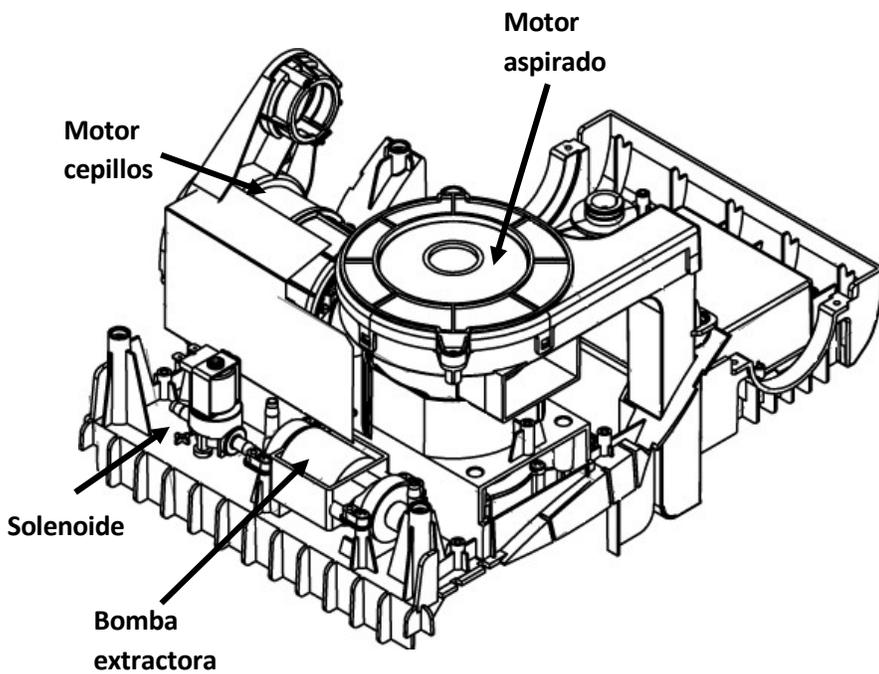

Códigos que no se muestran en explosivo:

No	No Parte	Descripción	Cantidad
3	01-2026-1	PIJA P/PLASTICO 4.6 X 19MM PHIL	8
5	08-2027-00-4	DEFLECTOR PARA EXTRACTOR KENMORE	1
9	10-0137-9	CONECTOR AISLADO GRAPA	3
10	10-0164-00-3	CONECTOR AISLADO GRAPA NO. 49	3
17	12-1196-00-0	SOPORTE BOMBA IZQUIERDO	1
18	12-1197-00-8	SOPORTE BOMBA DERECHO	1
19	13-2607-3	CINCHO DE AMARRE C/UL 105 GRADOS	6
22	13-4025-00-6	SOPORTE TANQUE	1
24	13-4120-02-1	SOL. NOSE REINF. 13.5"	1
25	13-4103-02-7	MANGUERA TRAMADA DE 16" SOLENOIDE CUERPO DE INYECTORES	1
26	13-4103-04-3	MANGUERA TRAMADA DE 2", BOMBA "Y"	1
27	13-4103-05-0	MANGUERA TRAMADA DE 23 1/4" TANQUE BOMBA	1
28	76-0138-8	CONECTOR Y	1
30	13-4165-00-0	TAPA VOLUTA EXTRACTOR KOBLENZ	1
32	28-1944-00-9	ENS. BLOQUE DE CONEXION MACHO	1
41	71-1845-01-6	CLAMP HOSE 10-12 MM 1	10
42	13-4082-00-7	REDUCTOR DE FLUJO	1
48	13-4120-01-3	SOL. HOSE REINF. 4.5"	1



46-3950-00-6 - ENSAMBLE
MANGUERA EXTRACTOR
KOBLENZ



46-3940-00-7
ENS. TANQUE PARA SOLUCION
EXT KOBLENZ



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com